


Case : 423

足浴をしようと利用者の足を持ち上げた際に後方へ転倒しそうになる

場面の説明

一般的なバケツで足浴をしようと、シャワーキャリーに座った利用者の足を持ち上げたところ、シャワーキャリーごと後方へ転倒しそうになる

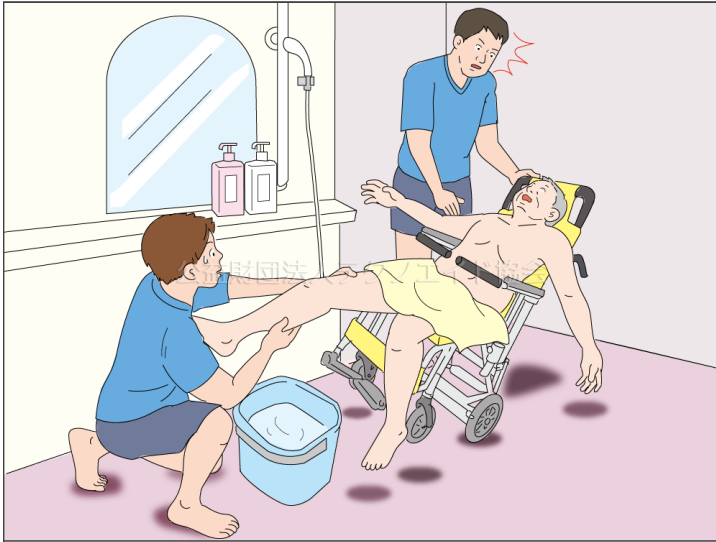

利用シーン	 入浴
主な利用場所	 浴室・脱衣所
介護保険の種目	 入浴補助用具
分類コード (CCTA95)	093303 (入浴用チェア)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

一般的なバケツを使用し、足を高く持ち上げたことが直接の要因ですが、前後輪の距離が短い小型のシャワーキャリーの後方へ転倒しやすいという特性が影響した可能性があります。特に股関節が曲げにくい利用者は背もたれにもたれやすく、その姿勢で足を上げると重心が後方へ移動し転倒リスクが高まります。そのため、リクライニングタイプなど姿勢保持に適した用具の選定が重要です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：二人作業で、「もう一人がしっかり対応するだろう」と油断があった
 モノ：足浴用の低いバケツを使わず、高さのある一般的なもので代用していた
 モノ：シャワーキャリーが後方に重心が移ると転倒しやすい構造だった
 環境：浴室が狭く他の用具もあったため、作業動線や姿勢が制約されていた
 管理：バケツ等の備品選定や使用基準が明確でなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 423

足浴をしようと利用者の足を持ち上げた際に後方へ転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

一般的なバケツで足浴をしようと、シャワーキャリーに座った利用者の足を持ち上げたところ、シャワーキャリーごと後方へ転倒しそうになる

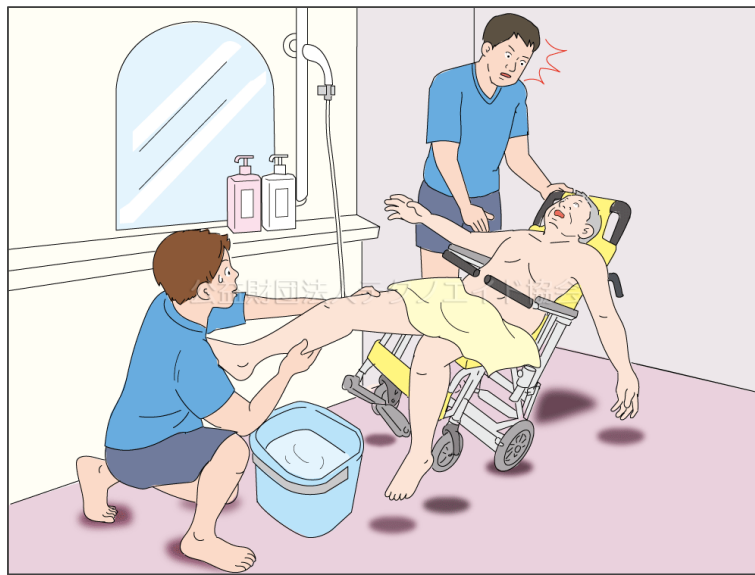

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ